


Tapwell

Drift & Underhåll

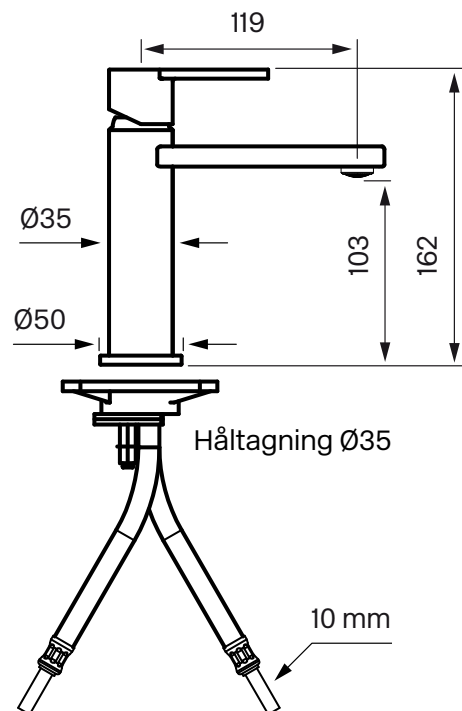

LIN 071

Tvättställsblandare

Art. nr:

Krom 9421091

Perlator: ZAER2120

Keramisk insats: ZA2253

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Ytan tål inte basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Avkalkning


Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

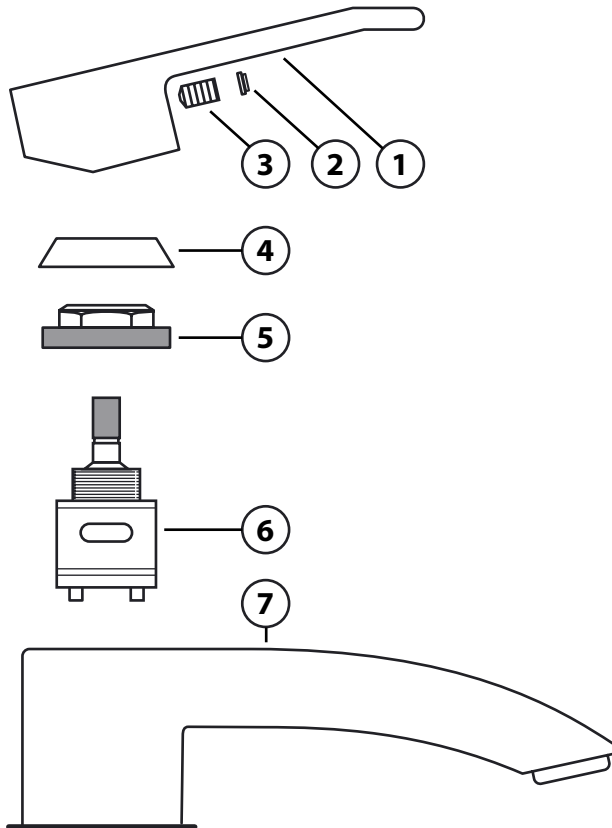

Artikelbeskrivning:

1. Reglervred för inställning av temperatur och flöde
2. Täckplugg
3. Spärrskruv för reglervred
4. Täckhuv
5. Låsmutter för den keramiska insatsen
6. Keramisk insats
7. Blandarkropp


Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (2) petas bort och spärrskruven (3) som håller reglervredet (1) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm). **Notera att täckplugg (2) och spärrskruv (3) sitter på baksidan av reglervredet (1) på vissa blandare.**
3. Reglervredet (1) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (5) för den keramiska insatsen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (6) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinnarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Sprängskiss

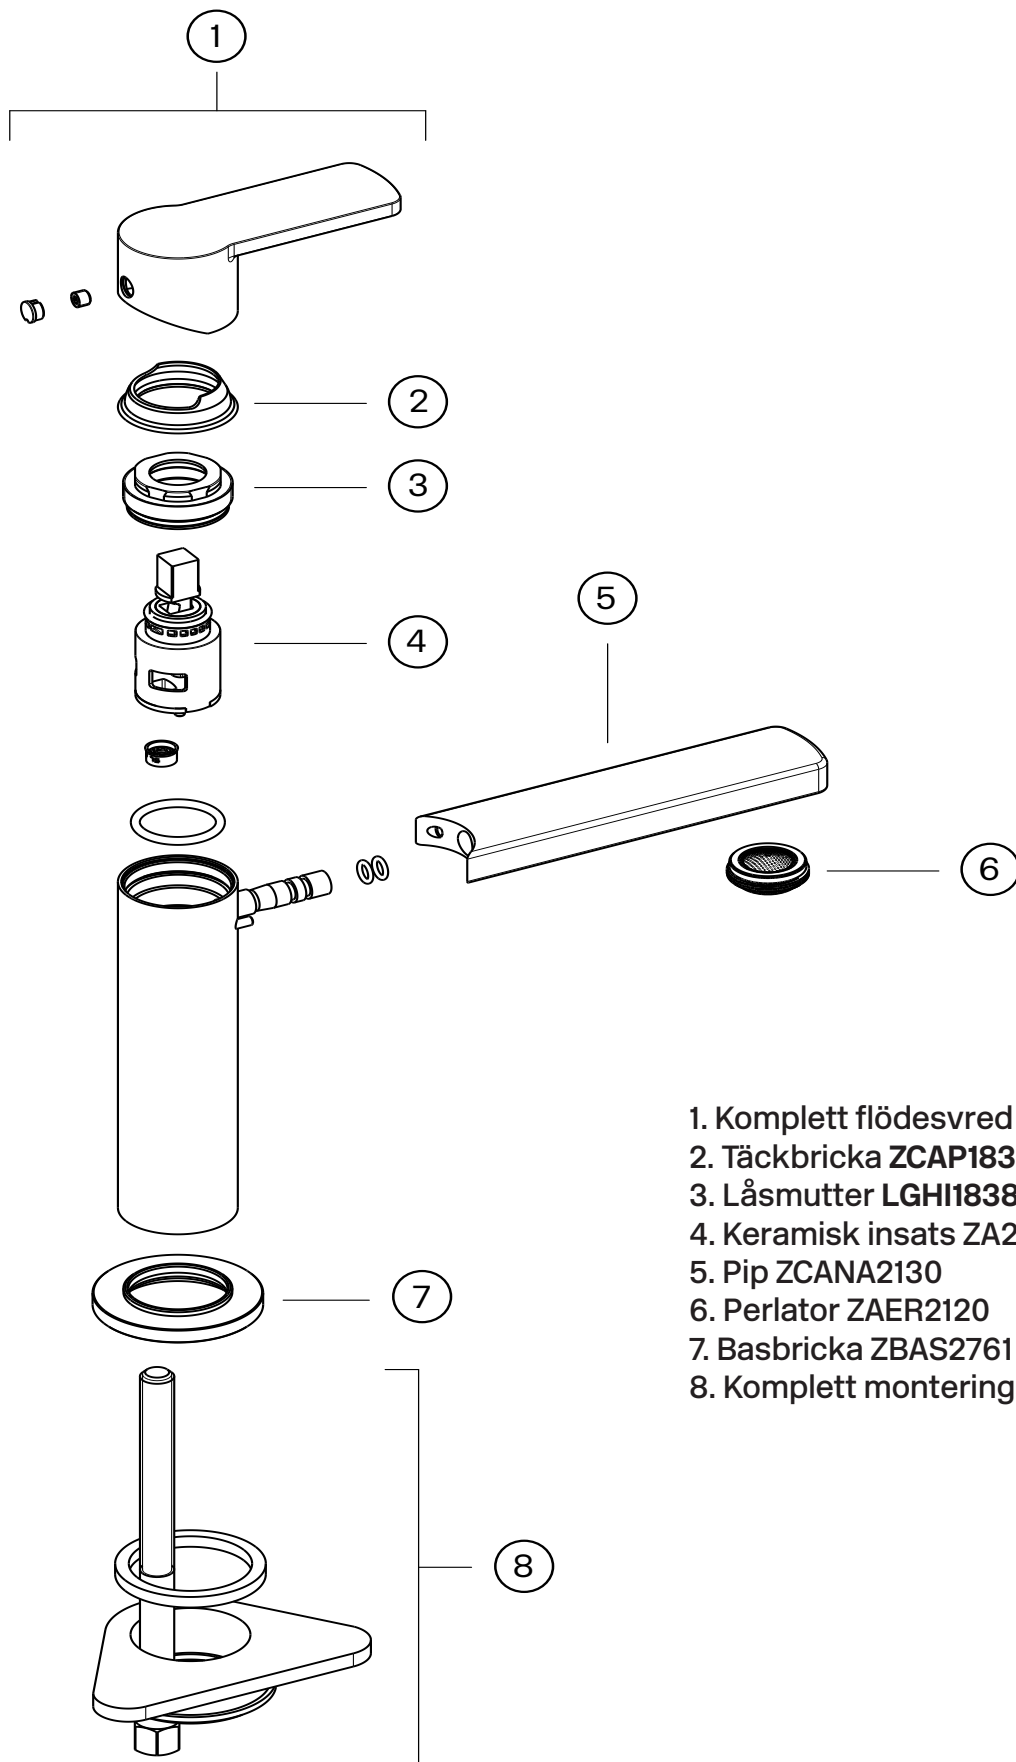

1. Komplet flödesvred ZLEV1841

2. Täckbricka ZCAP1837

3. Låsmutter LGHI1838

4. Keramisk insats ZA2253

5. Pip ZCANA2130

6. Perlator ZAER2120

7. Basbricka ZBAS2761

8. Komplet monteringsset ZFIS442

Tryckfallsdiagram

LIN 071

